

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 30.05.2017


**Účastník šetření -
zástupce obce:** Marcela
Svobodová

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Kritický bod se nachází v povodí potoku Dílna, který je přítokem Opanského potoka v intravilánu obce a společně se vlévají do Jevanského potoka v jeho dolní části. Vodní tok prochází lesem a vzhledem k bystřinnému charakteru s sebou nesl za povodní velké množství splavenin, které následně zanášely dolní tok a recipienty. V povodí toku bylo provedeno po povodni 2002 technické opatření ve formě kamenné přehrážky, která jednak zamezí odnosu splavenin, ale také transformuje povodňový odtok.



Kamenná přehrážka

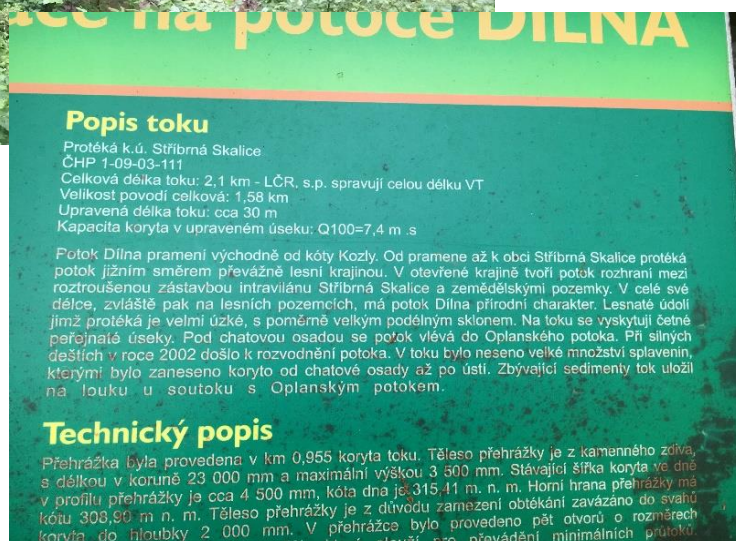

Informační cedule k realizované kamenné přehrážce


ID kritického bodu:

10900179

Obec:

Stříbrná Skalice

Lokalizace kritického bodu

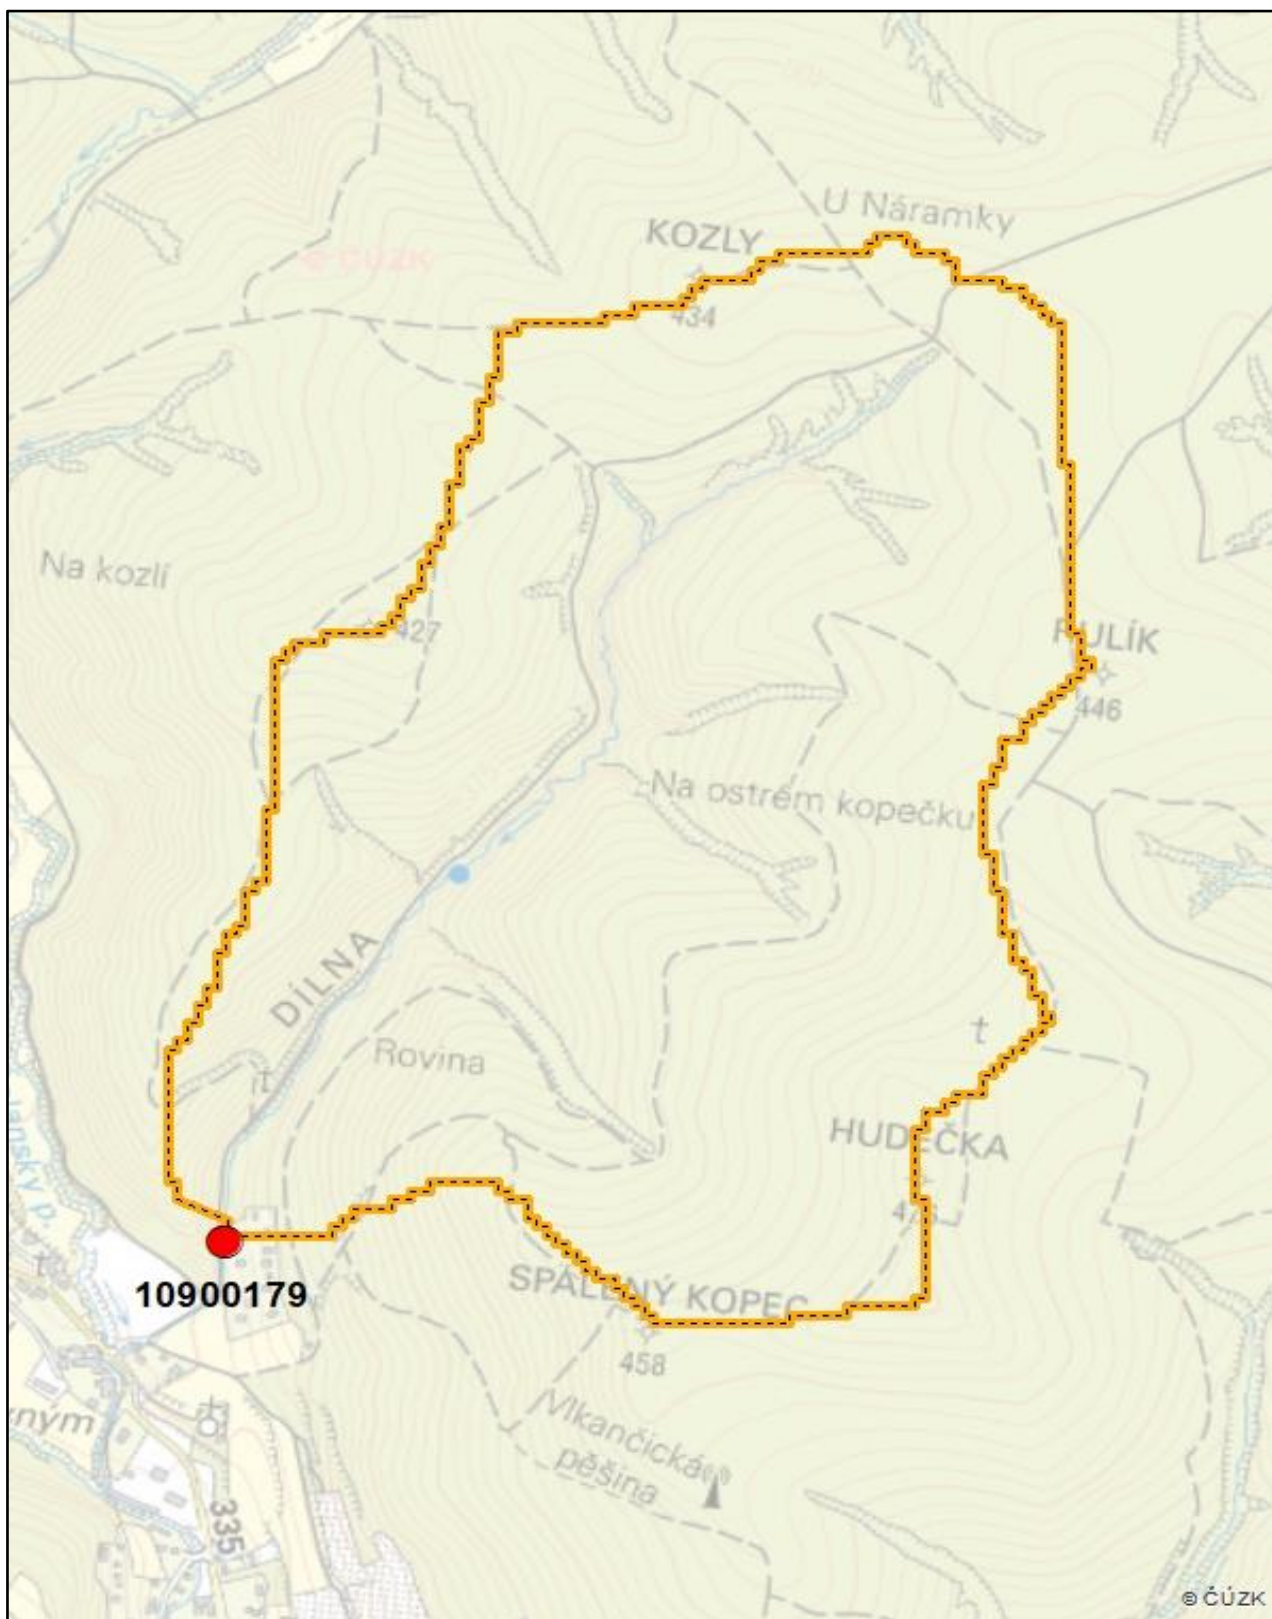

ID kritického bodu:


10900179

Obec:

Stříbrná Skalice

Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu

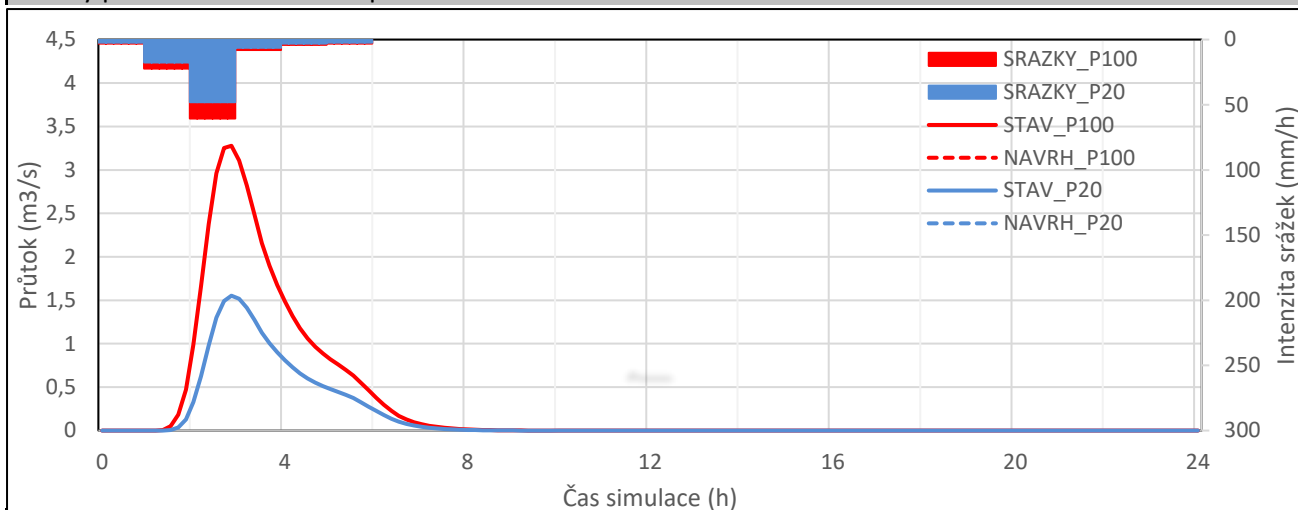

Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m ³)	Kulminační průtok (m ³ /s)	Zadržený objem (tis. m ³)	Max. objem (tis. m ³)	Změna kulminace	
						(m ³ /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	12,49	1,6			-	-
	P20 návrh	-	-			-	-
	P100 stav	25,08	3,3			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-